

VLADAS VYŠNIŪNAS

KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ YPATUMAI

Siandieninis Klaipėdos senamiesčio vaizdas gerokai skiriasi nuo to vaizdo, kurį matėme vos prieš dešimt metų. Apgriuvės jvairios paskirties pastatų masyvas prisikelia naujam gyvenimui. Nuo Danės upės iki P. Cvirkos g. tiki teatras ir būsimasis jaunimo klubas dar neliečiami statybininkų. Visi kiti pastatai arba restauruoti, arba baigiami restauruoti. Šitame nemažame kvartale jau nuiminėjami paskutiniai pastoliai. Pradedami atstatyti gatvių grindinai. Nemažai pastatų restauruota ir kvartaluose tarp P. Cvirkos g. ir Turgaus aikštės.

Klaipėdos senamiestis daug kuo skiriasi nuo kitų mūsų miestų senamiesčių. Per karą jame buvo sugriautos visos vertikalios silueto dominantes. Neliko ne vienos bažnyčios, kurios savo bokštais ir architektūra suteikia senųjų miestų panoramoms būdingą koloritą. Turistas neratas čia vizualiai ryškiai ir ypač vertingų vienos ar kitos epochos paminklų, papuoštų įmantriu dekoru, skulptūromis, bareljefais ir pan. Išskyrus porą vertingiausių fachverkinių statinių, nedaug kuo gali pasigirti klaipédiečiai.

Klaipėdos senamiestis su gatvių tinklu, savitu planavimu, kompleksu nedidelės apimties statinių ir yra paminklas. Atrodytų, jog restauruojant nedidelius, architektūriniu požiūriu nesudėtingus pastatus neturėtų būti jokių problemų. Tačiau taip atrodo tik iš pirmo žvilgsnio. Praktiskai atsiranda daugybė problemų tiek dėl objektyvių sąlygų, tiek dėl kitokių priežascių. Straipsnyje trumpai apžvelgsime šias restauravimo problemas ir trūkumus.

Patyrinėjus Klaipėdos senamiestį, išryškėjo kai kurie pastatų konstrukcijų ypatumai. Pastatai statyti Danės upės deltoje ant labai silpnų gruntu, uždurięsių pelkių, užpiltų intakelių, kur labai aukštas gruntu vandens lygis. Uždumbliéje aliuviniai gruntu yra labai poringi ir neatsparūs. Ir dabar jvairiose vietose tebevyksta gruntu reologiniai procesai. Didžiojo vandens gatvėje namai stovi ant 6–10 m storio durpių sluoksnio. Dauguma senamiesčio namų pastatyti ant vandens, kurio pripildytos grunto skeleto tušumas. Ant polių pastatyti namų Klaipėdos senamiestyje nerasta. Daugumas statinių pamatai labai negilūs, pamūryti ant susigulėjusio supiltos grunto. Tik arčiau Danės aukštesni kaip dviejų aukštų namai pastatyti ant iki jšalimo ribos įgilintų pamatų (iš lauko akmenų, ant pušinių arba ąžuolinių rastų ilginiių).

Savaime aišku, jog negilūs ir nestiprūs pamatai galėjo laikyti tik lengvus pastatus. Ne atsitiktinai senamiestyje nėra masyvių statinių. Klaipėdos sena-

miesčio namų sienos labai plonus. Vieno aukšto namo su mansardomis sienos dažniausiai tik vienos platos storio (280 mm). Fachverkiniai statinių sienos dar plonesnės — tik 140 mm. Yra pastatų ir tuščiavidurėmis sienomis (1, 2 pav.).

Daugumos senamiesčio statinių išorinės sienos neatitinka šiluminės technikos reikalavimų. Plonus sienos būdingos buvusiems sandėliams, krautuvėms ir gamybiniams pastatams. Gyvenamosios patalpos paprastai būdavo apšildomos iš vidaus pusės vietinėmis medžiagomis. (Iki Antrojo pasaulinio karo Smiltynėje buvo gamykla, kuri gaminio izoliacines medžio drožlių plokštės.)

Tačiau po karą, gaivališkai didėjant gyventojo skaičiui, anksčiau negyvenamai namai buvo apgyvendinti. Buvo išmūrytos krosnys, o nuo drėgmės kiekvienas gynësi kaip išmanė. Dėl pasikeitusio eksplotacinio režimo sienose vyko aktyvūs kondensacijos reiškiniai ir pastatų konstrukcijos pradėjo išrti. Plytos nuo drėgmės ir pagausėjusių jšalimo-atšilimo ciklų suiro, o medinės fachverko dalys supuvo. Kaip pavyzdži galima paminëti šiuo metu restauruojamus namus Sukilélių gatvėje. Kai kuriuose iš jų, sudrékus fasadams, galima buvo pirštu plytoje „išgręžti“ 10–15 mm gylio skylę, o medinės fachverko dalys visiškai supuvusios.


Be abejo, daugelis senamiesčio pastatų fiziškai sunyko dėl nerūpestingos jų priežiūros pokario metais. Ištisus dešimtmečius jų niekas neremontavo. 1960 m. dauguma avarinių namų buvo nugriausta, todėl dabar senamiestyje nemaža tuščių plotų.

Taigi pagrindiniai objektyvių Klaipėdos senamiesčio pastatų konstrukcijų rodikliai yra tokie:

- 1) namų konstrukcijų fizinė būklė labai bloga;
- 2) nepalankios geologinės sąlygos;
- 3) atitvarinės konstrukcijos dažnai neatitinka šiluminės technikos reikalavimų.

Klaipėdos senamiesčio pastatai, palyginus su Vilniaus ir Kauno senamiesčių pastatais, labai jauni. Vargu ar rastume namą, senesnį kaip 150 metų. Tačiau dėl minėtų priežascių jie daug greičiau „apsesto“. Taigi Klaipėdos senamiesčio pastatų fizinės būklės negalime lyginti su kitu mūsų miestų senamiesčių pastatų būkle.

Nelengvas buvo PKI Klaipėdos skyriaus pirmasis dešimtmetis. Trūko darbo įgūdžių, patirties, kvalifikuotų specialistų. Pirmieji restauravimo projektai buvo ruošiami be išsamųjų konstrukcinių tyrimų, tenkinantis tik paminklų išorinių apžiūrų aktais. Visa tai, suprantama, turėjo įtakos projektų kokybei, dėl

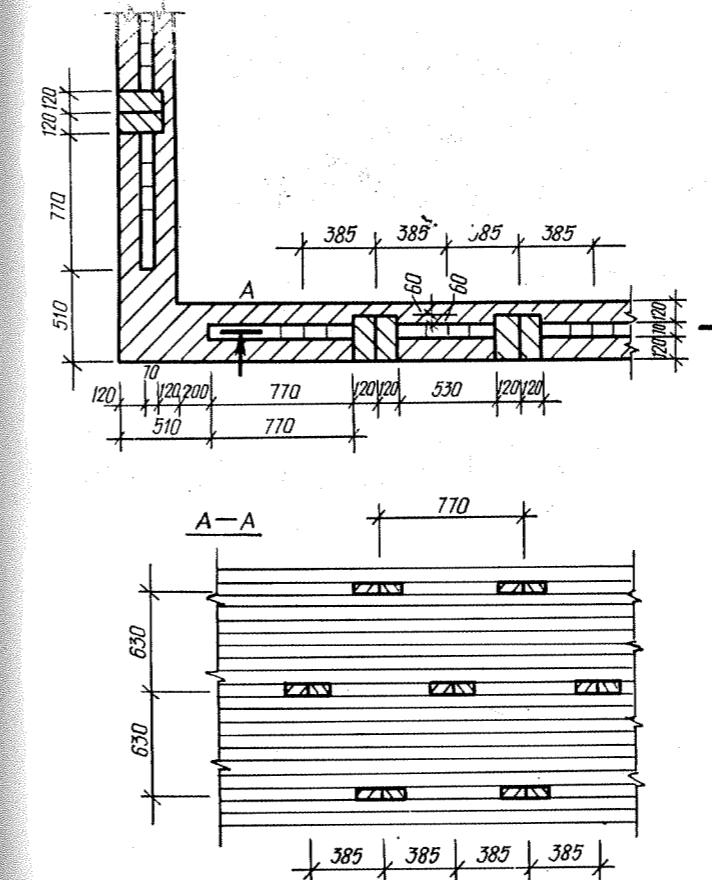

1 pav. Tuščiavidurės išorinės sienos dviejų aukštų name Kastyčio g. Nr. 10 ištisinės diafragmos po perdangomis; plytų matmenys — $250 \times 120 \times 65 \pm 5$ mm


to kildavo konfliktai su restauracinių dirbtuvų statybininkais, užsitęsdavo restauravimo laikas, keisdavo si projektų autorių sprendimai, konstrukcijų mazgai, medžiagos ir net elementų profiliai. Todėl gerokai padidėdavo sąmatinė darbų vertė. Niekas, deja, neapskaičiavo, kiek laiko buvo sugaišta perdirbinėjant projektinę dokumentaciją. Dviejuose namuose buvo demontojamos jau sumontuotas stogo konstrukcijos ir išardoma nauja danga. Šiuo metu, atrodo, niekas neprieharauja, kad, ruošiant restauravimo projektus, reikia atlirkti inžinerinius tyrinėjimus.

Paminklotvarkos darbų praktikoje, deja, dar dažnai tenka susidurti su nereikalingomis „dirbtinėmis problemomis“, kurios gali niekais paversti kokybiškai atlikty konstrukcijų tyrinėjimo rezultatus. Pasitaiko architektų ir konstruktorių, klaudingai suprantančių restauravimo esmę ir metodiką. Dėl tokų neteisingų sprendimų galima padaryti daug žalos paminklo konstrukcijoms ir pačiam paminklui.

Zymiausias anglų mūro konservavimo specialistas P. Dž. Seferis sako, kad restauruoti tik paminklo paviršių — žalinga mintis. Jei restauruojama ne šimtmeciams — padaroma daugiau žalos negu naujos¹. Restauravimo tikslus ir principus labai aiškiai apibrežia A. Opolovnikovas². Jis sako: „Restauravimo užduotis — parodyti paminklo grožį, jį atnaujinti ir pakeisti sunykusias dalis.“

¹ Михайловский Е. В. Методика реставрации памятников архитектуры.— М.: Стройиздат, 1977, с. 155.

² Ополовников А. В. Реставрация памятников народного зодчества.— М.: Стройиздат, 1974, с. 41.

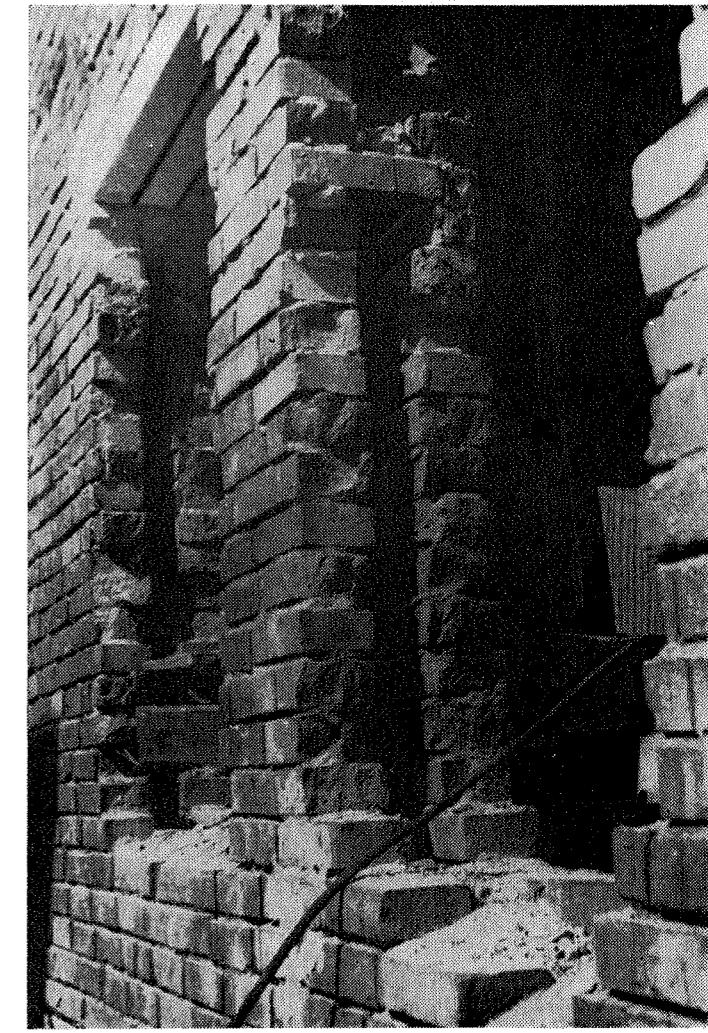

2 pav. Restauruojamas namas Kastyčio g. Nr. 10. Išorinės tuščiavidurės pirmojo aukšto sienos vaizdas

A. Opolovnikovas aiškina, kad negalima sunykiusios konstrukcijos name saugoti taip, kaip saugomi seni rankraščiai, kaip reikalauja ortodoksinė kryptis restauracijoje. Aišku, jog supuvusios medienos ir sudūlējusių plytų fizinių savybių atkurti nebejmanoma, nepadės jokia chemija.

Reikia pasakyti, kad dažnai dar nesugebame objektui spręsti pastatų konstrukcijų restauravimo ir konservavimo klausimų, dažnai nejuociomis tampane ortodoksismo teorijos šalininkais.

Štie, atrodo, gryna architektūrinių dalykų labai siejasi su konstrukcijų problemomis. Negalima sutikti su nuomone, jog reikia projektuoti gelžbetonines perdangas (net ir medines) ant atramų, kurių plytų markė tik šiek tiek didesnė už nulį. Ką gali išlaikyti medinis statramstis arba ilginis, jei jo atspurumas gniūdymui siekia tik $50-70 \text{ kg/cm}^2$? Supuvusi mediena po ilgų ginčų pakeičiama nauja. Kol ginčiamasi su statybininkais, pusiau išardytai namai stovi ilgus metus. Per tą laiką baigia supūti tai, kas nespėjo supūti. Kaip pavyzdži galima paminëti pramoninių prekių parduotuvų kompleksą Pergalės g. Nr. 26^a (3 pav.).

Kartais projektuojama remiantis klaudingomis teorijomis. Dėl namo Pergalės g. Nr. 26^a-2 (4, 5 pav.) restauravimo metodinės krypties pasirinkimo reikia rimtai susimąstyti.



3 pav. Ruošiamas restauruoti fachverkinis namas Pergalės g. Nr. 26^a-7

Buvo reikalaujama išsaugoti pastatą tokį, koks yra dabar, kartu su deformacijomis, o jei neišvengiamai reikia atstatyti sunykusią konstrukciją (šiuo atveju langų rėmus) — daryti iš šiuolaikinių medžiagų, dabartinių formų, kad skirtuosi ir visiems būtų matyti, kad tai neautentiškas dalykas.

Pagal šias teorijas baigiamo restauruoti namo bendrą vaizdą matome 4 paveiksle. Šio nedidelio namuko, siek tiek senesnio negu 50 metų, pagrindinis fasadas dėl silpnų pamatų labai deformavosi. 8,5 m ilgio ir 4,3 m aukščio vienos plytos storio siena jvairose vietose nusėdo, mūras suskilo, karnizas išlinko, vertikaliuje plokštumoje siena išsipūtė. Plytų fizinė būklė patenkinama.


Reikalaujant projekto autorui, suskilusi su visomis deformacijomis siena, panaudojus plieninius inkarus ir betoną, buvo „pakabinta“ ant naujos mūro sienos pastato viduje. Siena pasidarė 77 cm storio (38 cm naujas mūras, 14 cm betonas M200 ir 25 cm sena siena). Norint išsaugoti vos besilaikančią sieną, ji buvo laikinai išramstyta, o paskui „pakabinta“ ant specialių medinių konstrukcijų. Dėl didelio imumo darbų labai pabrango namo restauravimas.

Kodėl gi, atliekant tokias sudėtingas konstrukcines operacijas, nelikviduotos deformacijos? Juo labiau, kad pastatas neturi ypatingos nei meninės, nei istorinės vertės, o yra tik bendro paminklo komplekso formantas.

5 paveiksle matome konstrukciniu atžvilgiu vienai nereikalingą gelžbetoninę sąramą ir naujai išmūrytus plytinis stulpelius. Tarp jų ir seno mūro paliki mediniai tašai, kurių nupuvę galai prieš užmūrijant protezuoti. Kiekvienam aišku, kad tokiose salygose paliki mediniai tašai labai greitai supus.

Tenk suabejoti ir dėl greta esančio vieno aukštoto namuko Pergalės g. Nr. 26^a-1 restauravimo, kurio trys sienos mūrinės, o ketvirtoji — iš naujų medinių tašų.

Apmaudu, kad dėl ribotų statybinių rangovinių organizacijų galimybų negalima projektuoti chemi-

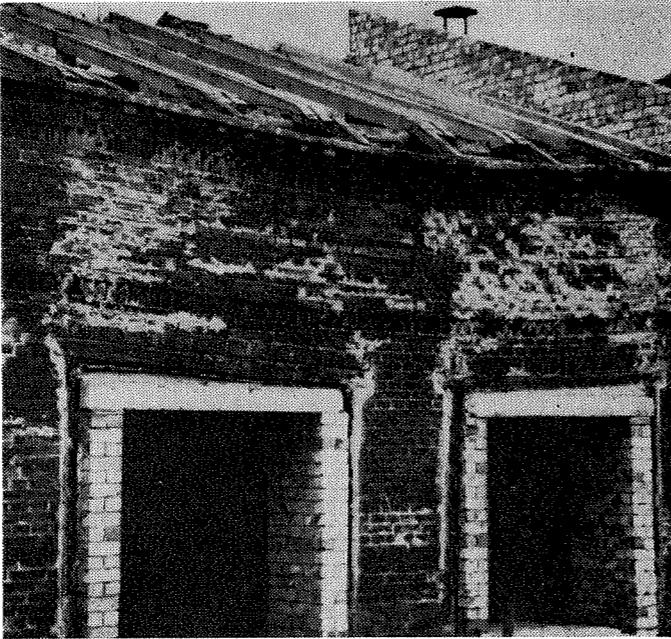

4 pav. Restauruojamo namo Pergalės g. Nr. 26^a-2 pagrindinis fasadas



5 pav. Restauruojamo namo Pergalės g. Nr. 26^a detalė

lio gruntu sutvirtinimo. Tai būtų vienas iš pigiausių ir tinkamiausių būdų pamatams stiprinti Klaipėdos senamiestyje. Stebėjimai rodo, jog gruntu deformacijos tebevyksta ir dabar. Veikiant laminarinei filtracijai, deformuoja grunto skeletas, nesibaigia konsolidacijos procesai. Jie vyksta kartu su reologijos reiškiniais ir dažnai tenka gerokai pagalvoti, ieškant būdu kaip juos sustabdyti, atsižvelgiant į labai ribotas statybininkų galimybes. Pamatus platinti sunku, nes labai aukštas gruntu vandens lygis. Sunku dar ir todėl, kad negalima pasinaudoti adatiniais filtrais ir statybos metu dirbtinai pažeminti vandens lygi (sukeltų deformacijas aplinkiniuose pastatuose).

Atskirai reikia aptarti fachverkinius pastatus, kurių iki šių dienų, deja, išliko labai nedaug. Dar iki Antrojo pasaulinio karo Klaipėda garsėjo fachverkiniais pastatais. Dalis jų supuvo ir buvo nuversti. Kita dalis „pavirto“ mūriniais. Supuvę mediniai elementai eksplaujančiai pašalinti, o jų vietas užmūrytos. Iš vidaus sienos buvo storinamos plytų mūru. Taip pažaū buvusiuose fachverkiniuose pastatuose fachver-

ko arba neišliko, arba liko tik kai kurie jo elementai. Pavyzdžiu, dviejų aukštų namas Pergalės g. Nr. 26^a-11, Kastyčio g. Nr. 10^a ir daugelis kitų.

Fachverkiniai namai — karkasinių pastatų grupė, kur tarpai tarp medinių statramsčių, spyrių ir ilginii užmūryti molio plytomis. Vertingiausias Klaipėdoje išlikęs fachverkinis statinys — sandėlis Aukštostos g. Nr. 1 (6 pav.). Nors ir blogai prižiūrimas, jis visiškai nesupuvo, nes Jame nebuvu išrengtas šildymas. Restauratoriai Jame pakeitė apie 25% supuvusių medinių elementų. Tam tikslui reikėjo visai išardyti fachverko užpildą ir pakabinti namo skeletą ant specialių statramsčių. Šalia esančio dviejų aukštų fachverkinio sandėlio visa mediena buvo supuvusi, todėl fachverkas atstatytas, panaudojant naują medieną (7 pav.). Praeityje pirmasis šio pastato aukštatas taip pat buvo fachverkinis (apie tai liudija tik 25 cm storio pamatai). Buves sandėlis dabar pritaikomas parodų paviljonui. Atsižvelgiant į priešgaisrinius reikalavimus, name išrengtos gelžbetoninės perdangos iš surenkamųjų plokščių. Mūrinės sienos pastorintos iki 51 cm. Fachverkinės konstrukcijos ir medinių perdangų sių galų imitacija pakankamai iškinanti (7 pav.). Žiūrint iš vidaus, lubos atrodo tarasi tinkuotos, nes siūlės tarp gelžbetoninių plokščių ne rievėjamos, o užtinkuojamos.

Analogiškai restauruojamas dviejų aukštų namas Sukilėlių g. Nr. 9, kurio pirmajame aukšte suprojek-



6 pav. Baigiamas restauruoti fachverkinis sandėlis Aukštostos g. Nr. 1

tuotas knygynas, antrajame — butai. Reikia pažymėti, kad minėtuose namuose, be tikrojo naminio grybo (*Merulius lacrymans*) ir baltojo naminio (*Coriolus vaporarius*), aptiktas *Gloeophyllum sepiarium*. Sis grybas visada veisi medinio elemento viduryje. Aukštostos g. Nr. 1^a name visos perdangų sijos su naikintos grybo ir pasidare tuščiavidurės, dėl to prarado daugiau kaip 80% laikomosios galios.

Kaip matome, dėl objektyvių priežasčių fachverko funkcijos perduotos mūrinėms sienoms, o fachverkas tapo pastato eksterjero dalimi. Kaip žinoma, šiandien yra vieninga nuomonė paminklų saugojimo atžvilgiu: pastatas turi būti eksplotuojamas, t. y. pritaikomas šių dienų reikalams. Tiek šių bus galima paminklą tinkamai prižiūrėti.


Norint pritaikyti pastatą vienai ar kitai paskirčiai, beveik visada reikia laikytis priešgaisrinės reikalavimų, t. y. išrengti nedegias perdangas ir laiptus, pakeisti vidaus planą. Aišku, nei monolitinį, nei surenkamųjų gelžbetoninių perdangų neatremsimė ant medinio fachverko. Klaipėdos senamiestyje patogiausia projektuoti laikančias plynines sienas. Gelžbetoninis arba plieninis karkasas netinka dėl nepatogių koncentruotų apkrovų (labai silpnai gruntai). Be to, naudojant plynines sienas, paprasčiausiai išsprendžiamos šiluminės izoliacijos problemas.

Dėl paties fachverko restauravimo nei užsakovai, nei priešgaisrinė apsauga (jei fachverkas nebéra laikančioji konstrukcija) ypatų pretenzijų neturi. Fachverko išvaizdą nurodo projekto autorius. Jokių problemų nesti tada, kai fachverkas išlikęs visas (pavyzdžiu, Aukštostos g. Nr. 1) arba pavyksta rasti prieškarinę restauruojamojo namo nuotrauką.

Tačiau kai apie fachverko išvaizdą nėra dokumentinės medžiagos, projekto autorai vadovaujasi labai abejotinais sprendimais.

Gyvenamojo namo Kastyčio g. Nr. 10^a medinio fachverko buvo išlikę tik pietinio fasado pirmajame aukšte (8 pav.). Projekto autorius pagal apmatavimus atstato iš naujos medžiagos tik išlikusią fachverko dalelytę. Septinių metrų aukščio mūras remiasi ant medinio fachverko. Taip, žinoma, niekas niekada nestatė. Pastatui padarytas tam tikras moralinis nuostolis. Nesunku išsivaizduoti, kaip didingai atrodytų šis pastatas, jei fachverko imitacija, analogiškai išlikusiam fragmentui, būtų padaryta visoje fasadų plokštumoje. Stai kitas pavyzdys. Vienišas ilginis kairėje namo pusėje jokiu būdu nepateisina fachverkinės konstrukcijos (9 pav.). Panašūs restauravimo trūkumai yra ir kai kurių kitų namų (10, 11 pav.).

Jau buvo minėta, kodėl restauruojant beveik visada fachverką tenka palikti kaip nelaikančią konstrukciją. Tačiau tai nereiškia, kad fasadų eksterjere reikia palikti tik tuos elementus, kurie išliko iki mūsų dienų. Reikia, kad fachverkinė konstrukcija būtų atkurta visa. Neatkūrus viso fachverko vaizdo, namas praranda savo estetinę architektūrinę išvaizdą ir konstrukciniu atžvilgiu tampa invalidu. Faktiškai yra pakankamai argumentų, kad galėtume atstatyti visą fachverką, o ne apsiriboti vienu ar kitu likusių elementu. Atsižvelgiant į tai, kad fachverkiniai namai Klaipėdos senamiestyje išliko labai nedaug, fachverkiniams statiniams, kurie vėliau buvo paversti „mūriniais“, reikytų gražinti pradinę išvaizdą. Galima pamėti dviejų aukštų namą Pergalės g. Nr. 26^a-11. Namai dar nepradėtas restauruoti. Projekte jis mūrinis, bet supuvęs jo fachverkas trijose sienose paša-

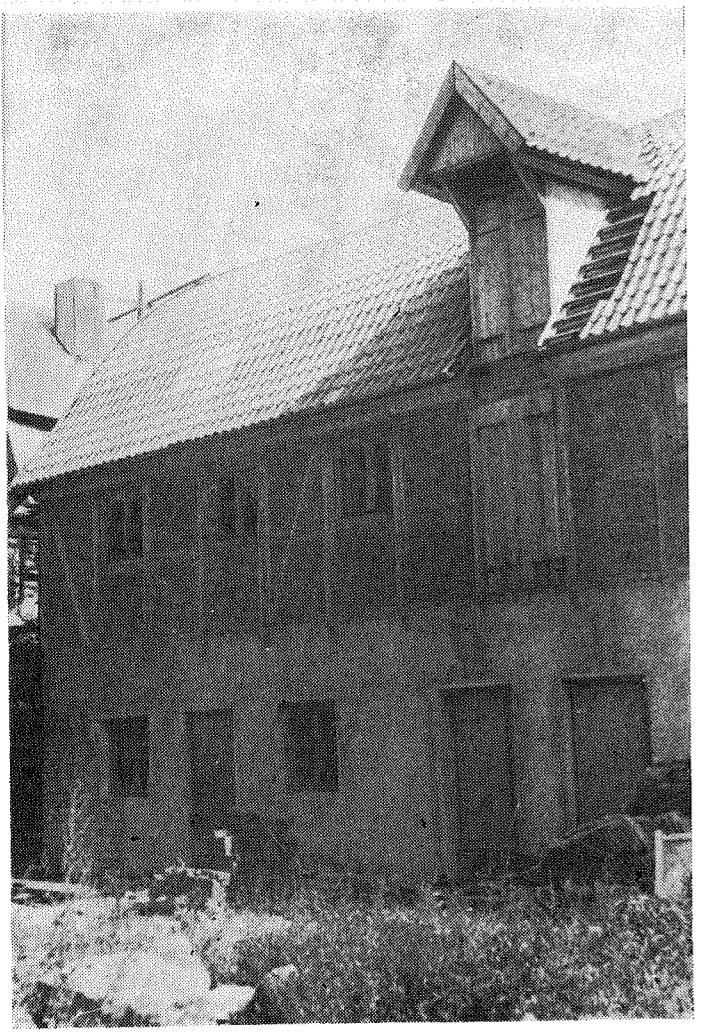


7 pav. Baigiamas restauruoti fachverkinis dviejų aukštų sandėlis Aukštostos g. Nr. 1^a


luntas tik prieš 20 metų, o viena siena ir dabar tebéra karkasinė.

Yra keletas pavyzdžių, kur fachverko imitacija padaryta ne iš tašų, bet iš lentų. Pavyzdžiu, buvusio Kurhauzo pastato Smiltynėje visi fachverko elementai atstatyti iš 50 mm storio lentų. Medienos ekonomija beveik 300%. Žvelgdamas į restauruotus fasadus nepagalvosi, kad tai ne tašai, bet lentos. Iš tikrujų, kam reikalingi kartais didelio skerspjūvio tašai, jei fachverkas nėra laikančioji konstrukcija? Reikia pasakyti, kad klasikinių fachverkinių namų nelaikeantieji elementai (iš jų visi lenkti) buvo daromi tik iš lentų. Ypač gražių fachverkinių namų buvo Prūsijoje, kur tarp laikančiųjų tiesių elementų yra įvairiausių kreivų „barokinijų“ elementų, padarytų iš lentų. Be to, pastebėta, kad tašai greičiau pradedą pūti negu lentos, nes jie įleidžiami į mūrą, kur kondensuoja vandens garai. Šitaip sudaromos sąlygos naminiams grybams veistis.

Siekiant pailginti paminklų amžių, labai svarbu restauruojant apsaugoti medines konstrukcijas nuo biologinių ir entomologinių kenkėjų. Medis šiandien tapo brangia deficitine medžiaga. Medienos ištekliai kasmet mažėja. 1971 m. Tarybų Sąjungoje statybinių sunaudojimo 150 milijonų kubinių metrų medienos. Netgi šiuolaikišiam mūriniam namui grindų ploto kvadratiniam metriui reikia 0,25 m³ medienos. 1971 metais supuvusiai medienai pakeisti sunaudota

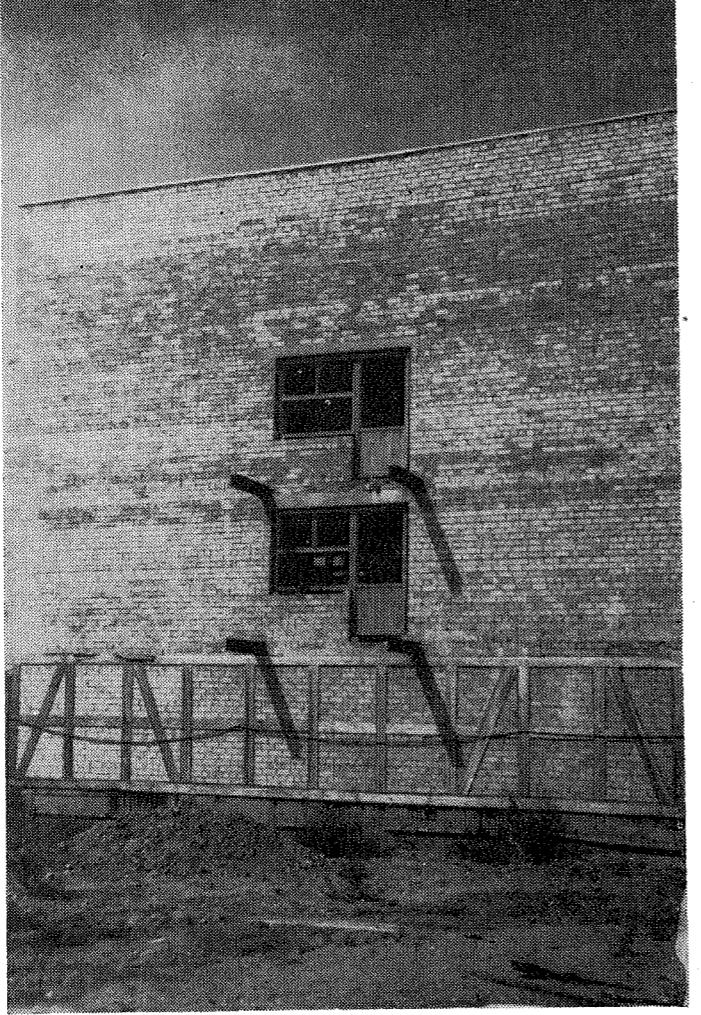

8 pav. Neteisingos restauracijos pavyzdys. Baigiamas restauruoti gyvenamasis namas Kastyčio g. Nr. 10^a

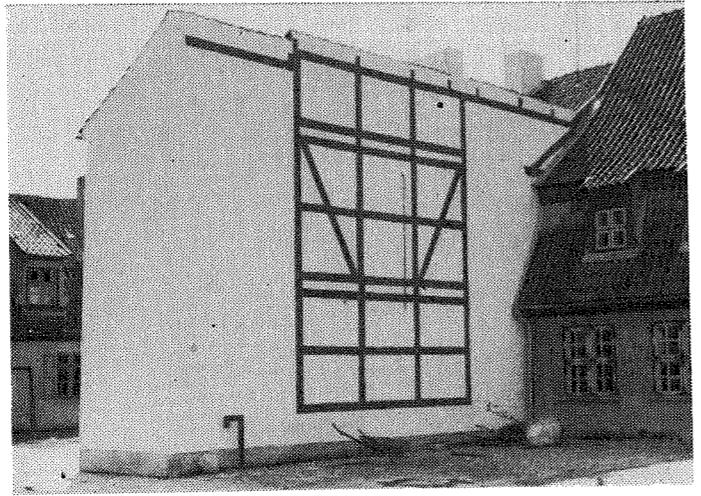


9 pav. Restauruotas fachverkinis namas Aukštostos g. Nr. 5

30 milijonų kubinių metrų, t. y. 20%. Tarybų Sąjungoje medienos supūva 19 kartų daugiau negu sudega gaisrų metu³.

Restauravimui medienai dažniausiai naudojama be giluminio apdorojimo prieš biologinius ir entomo-

³ Duomenys imti iš Kalninių A. E. Konserвируование и защита лесоматериалов.—M., 1971.

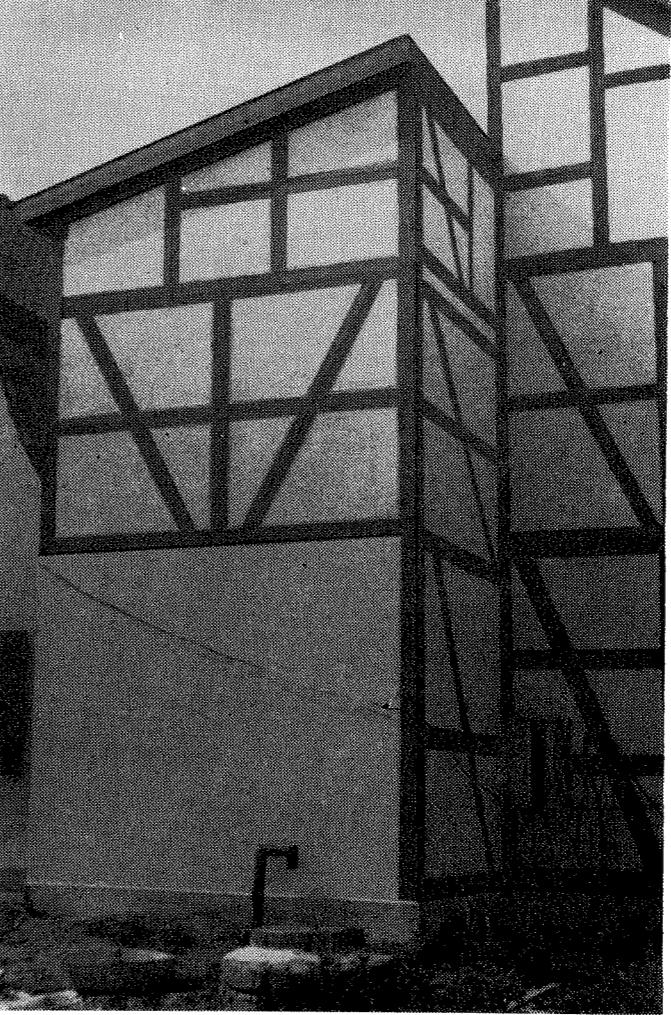

10 pav. Baigiamas restauruoti namas Didžiojo vandens g. Nr. 5



11 pav. Restauruota buvusi XVIII a. amatininkų dirbtuvė Amatų gatvėje

loginius kenkėjus, todėl, siekiant ją apsaugoti nuo pūvimo, labai svarbu laikytis konstrukcinių priemonių. Statybos normose ir taisyklose (SN ir T II-V 4-71 § 7, 2) rašoma: „Konstrukcines priemones mediniams konstrukcijų elementams apsaugoti nuo sudrėkimo reikia taikyti visuose pastatuose nepriklausomai nuo jų ilgaamžiškumo ir nuo to, ar medienai antiseptinama, ar ne“.

Restauruojant Klaipėdos senamiestį, dažniausiai į tai neatsižvelgiama. Eskiziniuose projektuose architektai nekreipia dėmesio į konstrukcines medienos apsaugos priemones. Pavyzdžiu, Pergalės g. Nr. 26^a komplekso, Aukštostos g. Nr. 1 ir kitų pastatų projektų autorai numatė medinius elementus „palaidoti“ žemėje. Neteisingai projektuojami mazgai, mūrinėse konstrukcijose aklinais užtaisomi mediniai elementai, pastogėse nejrengiami vėdinimo kamineliai iš kanalizacinių stovų, netaisyklingai įrengiamas garo izoliacija, projektuojamos visiškai nevėdinamas pastogės ir t. t. Remontuojant pastatus, dažnai paliekama grybu apkresta mediena, nepaisant tokiais atvejais numatyty reikalavimų.


Visų namų, kur statybos darbus atlieka remonto statybos valdybų Nr. 1 ir Nr. 2 kolektyvai, netaisyklingai dengiami stogai olandiškomis čerpėmis. Pasitaiko, kai dėl to esti kalti projektuotojai. Tačiau kaip paaškinti, kodėl dabar remontuojamų namų Sukilių g. Nr. 5, 7 ir 9 stogo dangų įrengta ne pagal projektą? Kaip dengiami taisyklingai ir netaisyklingai stogai olandiškomis čerpėmis, parodyta 12 ir 13 paveiksluose.

Cerpių dangos svarbiausias trūkumas tas, kad pro čerpes pripusto sniego. Norminėje literatūroje cerpių dangą leistina daryti tada, kai stogų nuolydžiai nuo 26° 34' iki 63° 26'. Kokių nors apribojimų olandiškomis čerpėmis pas mus neteko sutikti. VDR reikalavimai stogams su cerpių dangą interpoluoti, atsižvelgiant į cerpių tipą. Dengiant pirmojo tipo falciotomis čerpėmis (press-falzkremper), stogo nuolydžiai turi būti nuo 26° 30' iki 62°, antrojo tipo falciotomis čerpėmis (strang-falzkremper) — nuo 34° 30' iki 62°, olandiškomis čerpėmis (pfanne) — nuo 45° iki 62°. VDR standartu TGL 116-0081 neleistina čerpėmis dengti stogų ten, kur vyrauja stiprūs vėjai ir iškrinta daug kritulių⁴.

Klaipėdos senamiesčio namai dengiami tik olandiškomis čerpėmis. Dengiama nepaisant nuolydžių. Yra pastatų, kur olandiškomis čerpėmis uždengti ir lėkštines negu 26° stogai. Visų prieškarinių namų stogų olandiškų cerpių dangos buvo daroma ant apacių įrengtos lentinės dangos (12 pav.). Šitaip sudėjus čerpes, pastatas patikimai apsaugomas nuo kritulių. Esant išilginiam tašeliams, stogo dangų gerai vėdinama. Virš karnizų tokios dangos sluoksnius iš fasadų pusės uždengia dekoratyviškai išpjaustyta lenta. Gražu ir konstrukciniu požiūriu teisinga!

13 paveikslė paroda netaisyklinga olandiškų cerpių dangos detalė ypač žalinga, kai stogai sutapdinti. Klaipėdos senamiesčyje mansardose paprastai įrengiami gyvenamieji kambariai, virš jų — sutapdinti stogai. Buvo sugalvota lentinę dangą pakeisti ištisiniais lentiniais grebėstais ir tolis sluoksniu. Pagrindinis reikalavimas tolis, ruberoido ar pergamo izoliacijai bet kokioje medinėje konstrukcijoje yra tas, kad izoliacijai sluoksnui galima kloti tik šiltose konstrukcijos pjūvio zonoje, t. y. iš vidaus pusės (jokiui būdu ne iš išorės). Netaisyklingai paklojus tolis sluoksnį, ant medinio elemento pradedą kaupitis drėgmė ir atsiranda palankios sąlygos naminiams grybams išsiveisti. Tik prieš keletą metų suremontuotų namų Klaipėdos senamiesčyje mansardų gyventojai skundžiasi iš kažkur sklindančiu nemaloniu kva-


⁴ Wiel L. Baukonstruktionen des Wohnungsbaues.—Leipzig, 1973.

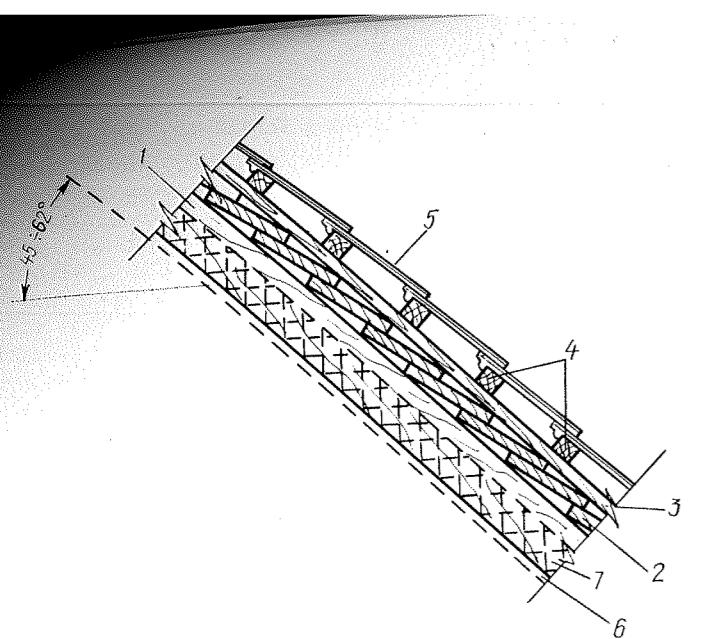

12 pav. Olandiškų čerpų stogo pjūvis:
1 – geginė; 2 – lentinė 25–30 mm danga; 3 – išilginiai 40×30 (h) mm tašeliai; 4 – 50×50 mm tašeliai; 5 – olandiškos čerpės; 6 – netinkuotas arba tinkuotas lubų pakalas; 7 – stogo apšiltinimas

pu, nors per sutapdintus stogus lietaus vanduo nebeaga. Be abejo, ten kaupiasi drėgmė ir, reikia manyti, vystosi naminis grybas.

Kaip jau minėta, restauruojant Klaipėdos senamiesčių pasitaiko įvairių problemų: objektyvių ir atsi-
radusių dėl neišmanymo. Dėl pastarųjų problemų
estai daugiausia bėdos. Kol kas apie tai mažai diskus-

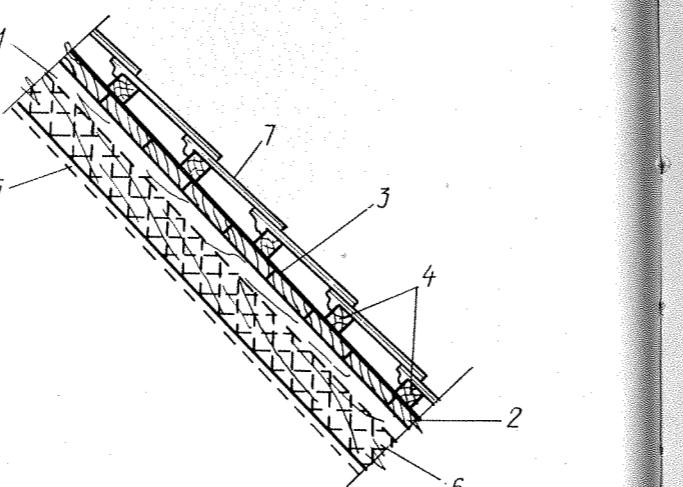

13 pav. Netaisyklingai įrengiamo olandiškų čerpų stogo pavyzdys:

1 – geginė; 2 – ištisiniai lento grebėstai; 3 – tolis sluoksnis; 4 – tašelių grebėstai; 5 – netinkuotas arba tinkuotas lubų pakalas; 6 – stogo apšiltinimas; 7 – olandiškos čerpės.

tuojama, svarstoma. Klaipėdos paminklų apsaugos inspekcijai ir užsakovams reikėtų būti gerokai reiklesniems pasirašant įvykdytų darbų aktus.

Restauruojamiems namams sunaudojamos di-
džiulės lėšos. Klaipėdos senamiesčio išsaugojimas,
teisingas jo atstatymas ne tik projektų autorių, bet
ir visuomenės reikalas. Atgimę namai turi teikti pasi-
gėrėjimą, išlikti sveiki ir atsparūs daugeliui dešimtmečių.

PROBLE莫斯

UDK 681.3:72.025.4] (474.5)

STASYS JAPERTAS,
ROMUALDAS KAMINSKAS

ESM TAIKIMO PAMINKLOTYROJE KAI KURIE REZULTATAI IR PROBLE莫斯

Paminklų moksliinių tyrimų duomenys naudojami įvairiems sprendimams pagrįsti. Mokslinis daugelio sprendimų pagrindimas tampa visos praktinės veiklos, turinčios tikslą kultūrinį palikimą tinkamai panaudoti nūdienos poreikiams ir išsaugoti būsimoms kartoms, esmine dalimi.

Kultūros paminklų tyrimus sąlyginai galima skirstyti į dvi grupes. Prie pirmosios grupės priskiriami tie, kurių tyrimo metodai yra aprašomojo pobūdžio. Pavyzdžiu, istoriniai, architektūriniai, stilistiniai-meniniai, archeologiniai ir kai kurie kiti tyrimai. Šių tyrimų metodika yra daugiau ar mažiau susiformavusi. Gauti rezultatai sėkmingai taikomi praktikoje.

Siekiant giliau ir pilniau analizuoti vykstančius procesus tokioje sudėtingoje fizinėje sistemoje, kaip architektūros paminklas, pastaraisiais metais pradėjo formuotis nauja tyrimų kryptis. Šių tyrimų pagrindą sudaro matavimai, naudojant tam tikslui įvairius prietaisus. Matavimų rezultatų forma — skaitmeninė, todėl ir tyrimai dažnai vadinami kiekybiniais. Rezultatų pateikimo forma nors ir vaidina tam tikrą vaidmenį, bet svarbiausia yra tai, kad į specialistų akių patenka tokie problemas aspektai, kurie papras tai likdavo nepastebeti. Pavyzdžiu, iki šiol mažai dėmesio buvo skiriama išstančių medžiagų charakteristikų tyrimui. Restauratoriai mažai domėjos, kaip derinasi senų ir naujų medžiagų savybės.

Architektūros paminklų medžiagų tyrimai tik pradinėje stadioje, todėl labai svarbu paruošti matavimo metodiką. ICOMOS pasiūlymu, metodika buvo ruošiama tarptautiniu mastu, dalyvaujant įvairių šalių specialistams, tarp jų ir iš Tarybų Sąjungos. Jau yra paruoštas matavimo metodų, kuriuos ši tarptautinė grupė rekomenduoja taikyti tyrinėjant įvairias paminklų medžiagas, projektas [6].

Paminklo medžiagų tyrimas turi dar ir kitų aspektų. Iš tikrujų yra svarbu nustatyti ne tik medžiagų suirimo laipsnį, ne tik suderinti senų ir naujų medžiagų charakteristikas, bet taip pat nustatyti pagrindines priežastis, dėl kurių medžiagos suiro. Galima priminti, jog reiškinio priežasčių tyrimas yra bet kokios moksliinės veiklos pagrindas. Pradėdama tyrinėti medžiagų irimo priežastis, paminklotyra tuo pačiu artėja prie šiuolaikinės moksliinių tyrimų metodologijos. Kalbant apie medžiagų irimą, reikia pasakyti, jog, nesant moksliškai pagrįstų duomenų, aiškinimai dažnai esti vienašališki, kartais net klaidingi. Pavyzdžiu, lipdybos suirimas dažnai aiškinamas tuo, jog į lipdinius pateko vandens. Kartais, žinoma, tai

gra teisinga, nes daugelyje medžiagų, pamerktų į vandenį, vyksta cheminės reakcijos, dėl kurių medžiagos ir suvra. Tačiau būtų klaidinga visus medžiagų irimo atvejus aiškinti tik šitaip. Iš tikrujų daugelio medžiagų irimo procesas priklauso nuo medžiagų charakteristikų ir aplinkos fizinių sąlygų sąveikos. Pirmiausia iš šių sąlygų reikia paminėti oro temperatūros ir santlykinio drėgnumo kitimą. Veikiant šiemis veiksniams ilgesnį laiką, medžiagos suvra. Šių fizinių procesų moksliiniai tyrimai pastaraisiais metais buvo vykdomi ir Paminklų konservavimo institute. Pagrindinis tyrimų tikslas — ardančių fizinių veiksnių nustatymas ir jų kiekybinis įvertinimas.

Pirmais tyrimų etapo tikslas — gauti eksperimentinius duomenis. Tuo tikslu patalpų oro temperatūra ir santlykinis drėgnumas buvo registruojami su standartiniais meteorologiniais prietaisais. Registratoriai buvo tikrinami aspiraciniu psychrometru. Šių parametru registravimo metodika nurodyta TSRS Kultūros ministerijos instrukcijoje [9]. Teko patikslinti tik registravimo trukmę, nes muziejuose šie parametrai turi būti matuojami visą laiką. Architektūros paminkluose dažniausiai būdavo pasitenkinama pavieniais matavimais. Jeigu parametru reikšmė nesikeistų, tada būtų galima tvirtinti, kad patalpų režimas yra toks, koki rodo šis vienintelis matavimas. Deja, paminklų patalpų temperatūros ir drėgmės režimas laiko bėgyje kinta. Iš pavienių arba pakartotinių matavimų mažai galima ką pasakyti apie viso paminklo oro drėgmės ir temperatūros režimą. Todėl šiuos parametrus tenka matuoti ilgesnį laiką.

VISI specialistai, pirmieji respublikoje pradėję paminklų mikroklimato tyrimus, rekomendavo parametrus matuoti vienerius metus [4]. 1961—1962 m., eksponuojant P. Rubenso paveikslą Kembrižo Karališkojoje koplyčioje, patalpų temperatūra ir santlykinis drėgumas buvo taip pat matuota 12 mėn. [5]. Taigi pradėdami šiuos tyrimus, buvome įsitikinę, jog svarbiausiuose architektūros paminkluose abu parametrai turi būti registruojami apie metus.

1976 ir 1979 m. laikotarpiai gauti eksperimentinių duomenys apie šių architektūros paminklų temperatūros ir drėgmės režimą: 1) Mokslo muziejaus (buv. Jono bažnyčios) (centrinis šildymas); 2) Petro ir Povilo bažnyčios Vilniuje (centrinis šildymas); 3) Pažaislio architektūrinio ansamblio (nešildoma, laikinas šildymas); 4) Paveikslų galerijos (buv. Katedros) (oro kondicionavimas).

Kiekviename objekte buvo po kelis stebėjimo taškus (nuo 2 iki 5). Kiekviename iš jų buvo regis-